

三相3線潮流無効電力トランスデューサ (4象限)

形式仕様

WS6S4 -

1

基本形式

設計順位

定格電圧

1	AC110V
2	AC220V
A	AC100V
B	AC105V
C	AC115V
F	AC200V
G	AC210V
Z	特殊

定格電流

1	AC1A
5	AC5A
Z	特殊

補助電源

0	AC80 ~ 264V DC80 ~ 264V
3	DC20 ~ 57V
Z	特殊


入力			
1	送電	LEAD 500 ~ 0 ~ LAG 500Var (LEAD 100 ~ 0 ~ LAG 100Var)	100V 系
	受電	LEAD 500 ~ 0 ~ LAG 500Var (LEAD 100 ~ 0 ~ LAG 100Var)	
2	送電	LEAD 750 ~ 0 ~ LAG 750Var (LEAD 150 ~ 0 ~ LAG 150Var)	100V 系
	受電	LEAD 750 ~ 0 ~ LAG 750Var (LEAD 150 ~ 0 ~ LAG 150Var)	
3	送電	LEAD 833.3 ~ 0 ~ LAG 833.3Var (LEAD 166.7 ~ 0 ~ LAG 166.7Var)	100V 系
	受電	LEAD 833.3 ~ 0 ~ LAG 833.3Var (LEAD 166.7 ~ 0 ~ LAG 166.7Var)	
4	送電	LEAD 1 ~ 0 ~ LAG 1kVar (LEAD 200 ~ 0 ~ LAG 200Var)	100/200V 系
	受電	LEAD 1 ~ 0 ~ LAG 1kVar (LEAD 200 ~ 0 ~ LAG 200Var)	
5	送電	LEAD 1.5 ~ 0 ~ LAG 1.5kVar (LEAD 300 ~ 0 ~ LAG 300Var)	200V 系
	受電	LEAD 1.5 ~ 0 ~ LAG 1.5kVar (LEAD 300 ~ 0 ~ LAG 300Var)	
6	送電	LEAD 1.667 ~ 0 ~ LAG 1.667kVar (LEAD 333.3 ~ 0 ~ LAG 333.3Var)	200V 系
	受電	LEAD 1.667 ~ 0 ~ LAG 1.667kVar (LEAD 333.3 ~ 0 ~ LAG 333.3Var)	
7	送電	LEAD 2 ~ 0 ~ LAG 2kVar (LEAD 400 ~ 0 ~ LAG 400Var)	200V 系
	受電	LEAD 2 ~ 0 ~ LAG 2kVar (LEAD 400 ~ 0 ~ LAG 400Var)	
Z	特殊		

※()内は定格1Aの場合

制作可能範囲

入力	潮流無効電力	110V, 5A	送電/受電 ±300Var~±1.2kVar
		220V, 5A	送電/受電 ±600Var~±2.4kVar
		110V, 1A	送電/受電 ±60~±240Var
		220V, 1A	送電/受電 ±120~±480Var
		プラス側 がLAG、マイナス側 がLEAD	
出力	定格電圧	AC50~240V 50/60Hz	
	定格電流	AC1~5A 50/60Hz	
	電圧	-10~10V (スパン: 0~1V以上 または -1~1V以上)	
出力	電流	-20~20mA (スパン: 0~1mA または -1~1mA以上)	

外部接続図

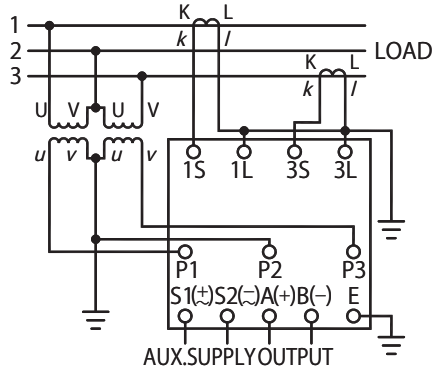

補助電源が DC の場合、S1 を +、S2 を - として結線してください。

入力ー出力関係

