( No.AF99-351)

※ RS-485 伝送機能使用時には必ず必要です

WHフシリーズ


# パソコンローダ

富士トランスデューサ

パソコンローダ(WH7PD形)は、トランスデューサの入力信号レンジ、 熱電対, 測温抵抗体の種類, 測定温度範囲, バーンアウト等の設定, ゼロ,スパン調整などを行う時に使用します。(ただし,電圧⇔電流の 変更は不可)

また、パソコンとの接続はパソコンローダに付属のケーブルを、トラ ンスデューサへの接続は専用ケーブル (WH7CB形…別売) を使用し ます。

#### ■接続例(調整器と本体との接続)

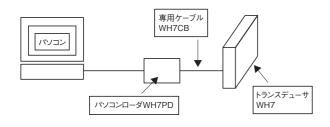


### ■仕様

形式	WH7PD(ローダソフト Wh7Loader.exe, Wh9mt.exe同梱)
通信仕様	RS-232C相当
通信速度	9600bps
使用温度範囲	0~50°C
使用湿度範囲	90%RH以下(結露なきこと)
電源	変換器から供給
接続	コネクタコード(専用カールコード付属)
その他	PC Compatible機専用
質量	約70g
ローダーソフト動作環境	Microsoft Windows 95/98 PC/AT互換(DOS/V)機 専用

※Microsoft Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標

## パソコンローダにより入力、出力のレンジ変 更ができます。



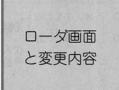

## WH7DC形の例

設定値プログラムによ り, 入力レンジ, 第1出 カレンジの変更ができ ます。(ただし、電流⇔ 電圧の変更はできま せん)

#### WH7TC形の例

設定値プログラムによ り、下記の変更ができ

- 入力タイプ 入力レンジ
- ・第1出力レンジ(ただ し, 電流⇔電圧の変 更はできません)
- ・バーンアウト方向

#### WH7AS形の例

0

27

設定値プログラムによ り、下記の変更ができ


- ・入力レンジ(ただし, 電流⇔電圧の変更
- はできません)
- ・出力レンジ


#### ・ヒステリシス幅 ·起動,動作遅延


## ■形式(=商品コード)



## ■外形寸法図〔単位:mm〕

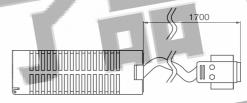

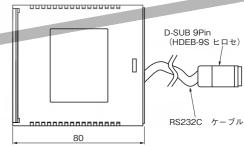

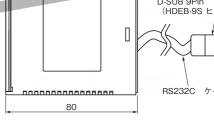




出力値調整では, 第1 出力, 第2出力の調整 ができます。









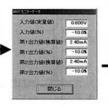

計測値モニタにより,

入力値および出力の

計算値をモニタできま

